



TOBOMETER HY

Kurzanleitung

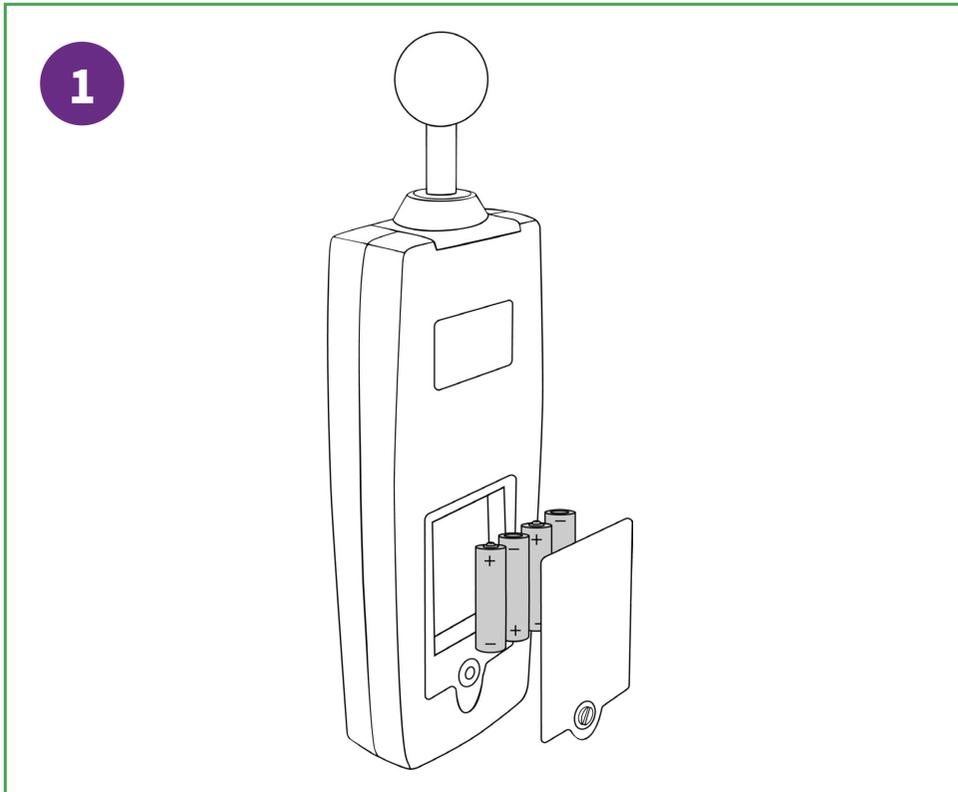


INBETRIEBNAHME DES TOBOMETER HY

Öffnen Sie das Batteriefach, packen Sie die Batterien aus und setzen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

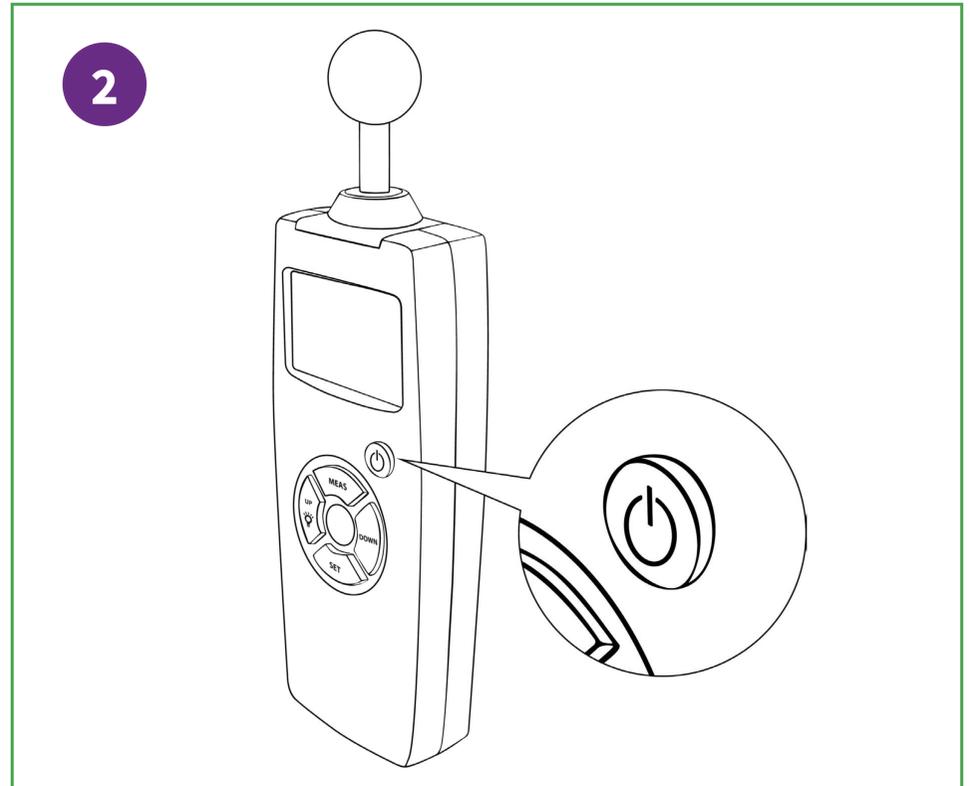


EIN- / AUSSCHALTEN

Drücken Sie den violetten Ein- /Ausschaltknopf um das TOBOMETER HY an bzw. auszuschalten.

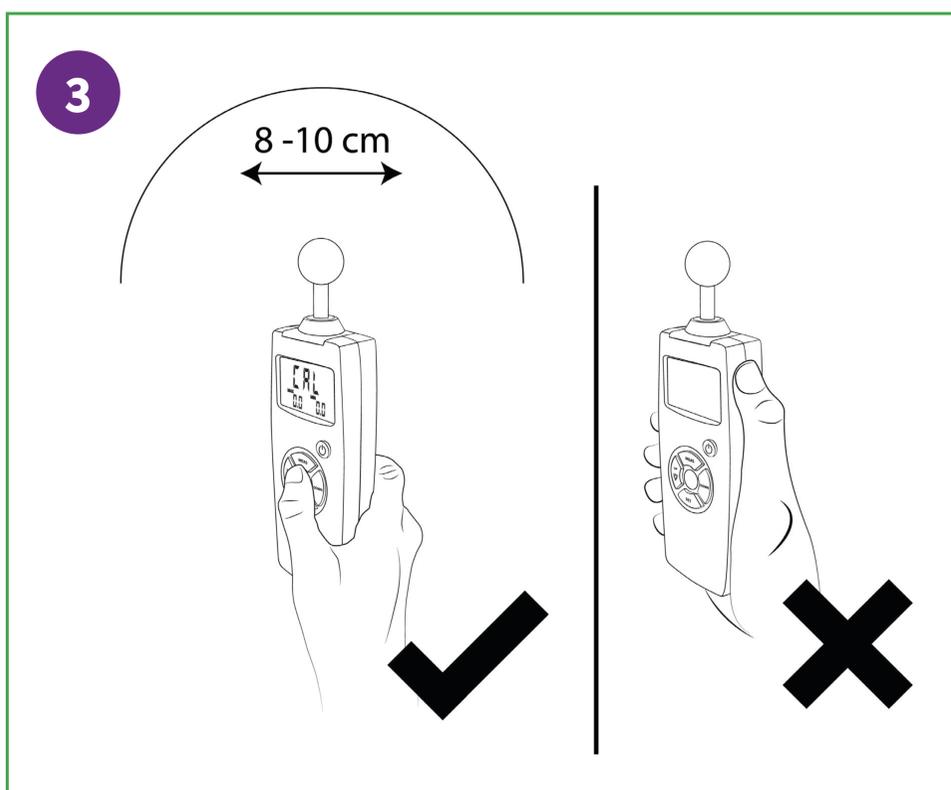

KALIBRIEREN / MESSEN

Drücken Sie den MEAS-Knopf um die Messungen mit einer Kalibrierung zu starten.

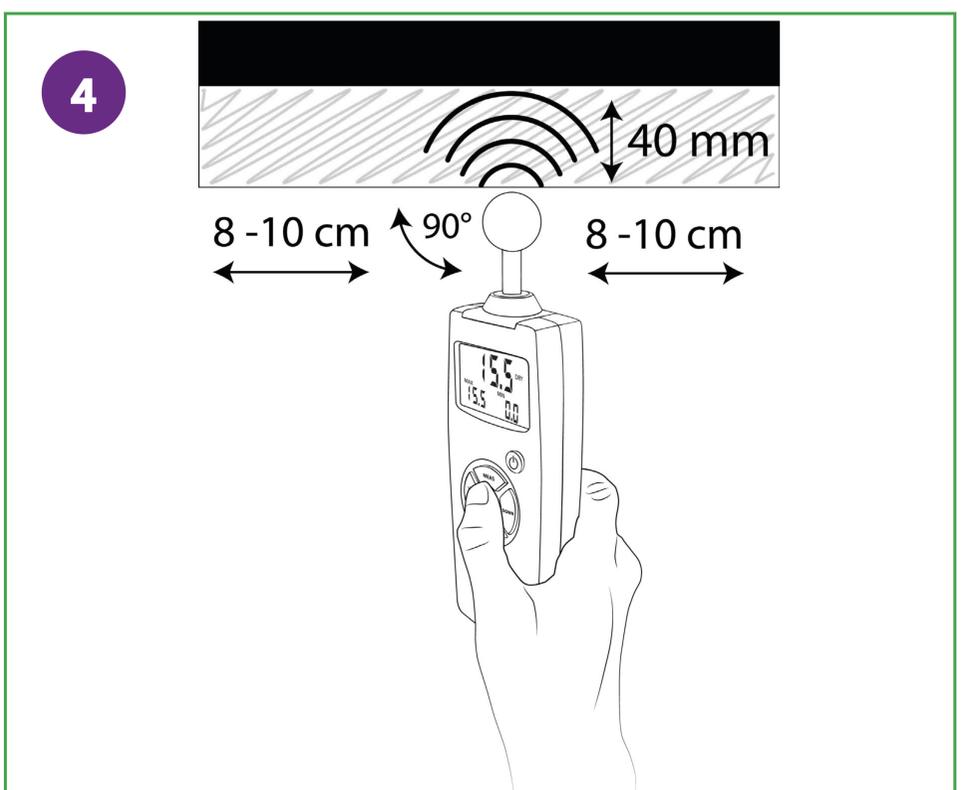

ANWENDUNG

Setzen Sie den Messsensor senkrecht auf eine Oberfläche auf, um die Feuchtigkeit des Materials / der Wand zu bestimmen.